www.myweigh.com

ULTRASHIP®-75

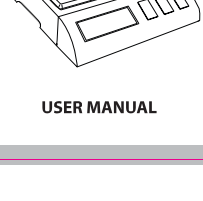

USER MANUAL

v18

Desconexión automática / Iluminación
La báscula dispone de una desconexión automática para guardar la potencia de las baterías. El aparato se apaga automáticamente después de 90segundos de inactividad.

1. Mantenga pulsado [TARE/ZERO] y encienda la balanza por pulsar [ON/OFF]. Suelte ambas teclas.
2. El display indica a ON (desconexión automática está encendida o A_OFF (desconexión automática está apagada). Pulse [TARE/ZERO] para elegir entre los ajustes y [UNIT] para confirmar su selección.
3. Pulse nuevamente [UNIT]. El display indica L_ON (iluminación encendida) o L_OFF (iluminación apagada) para elegir entre los ajustes. Apague la balanza para confirmar su selección.

Función Hold
Pulsando el botón [HOLD], se "congela" el peso actual en el display.

DISPLAY DESMONTABLE

1-Forma en funcionamiento el botón de desbloqueo, levante el display y acérquelo hacia usted

2-Mientras que usted botón de desbloqueo, levante el display y acérquelo hacia usted

3- Ahora el display está listo

ESPECIFICACIONES	
Unidades	kg, g, lbs:oz, lb, oz
Desconexión automática	90 segundos
Dimensiones de la báscula	225mmx 208mmx 70mm
Dimensiones del platillo	200 mmx 158 mm
Peso de la báscula	1145 g
Temperatura de operación	Optimo 10-40° C (50-104°F)
Suministro eléctrico	4 x pilas C - Adaptador 9V 300ma
Zona Tara	Hasta la capacidad máxima de la báscula

SIMBOLOS DE DISPLAY	
HOLD	Indicador Hold
	Indicador de estabilidad
	Alarcación Cero
Lo	Batería Baja
Error	Sobrecarga

www.myweigh.com CE

Batteries Installation
a) Press and lift open the battery cover located at the bottom of the unit.
b) Insert the batteries and make sure the polarity is correct (+) and (-).
c) Close the battery cover until it clicks shut.
Note: If the battery symbol appears in the display, it means low battery power. It is time to replace the battery.

OPERATION INSTRUCTIONS

Weighing Procedures
- Press [ON/OFF] to turn on the scale. When the power is turned on, the scale will countdown for a few seconds and "0" will appear on the display.
- Select the weighing unit with [UNIT] key (On the right side of display). Press [UNIT] to select a weighing unit kg, g, lb:oz, lb, oz. Once the unit has been selected, the selected unit will be displayed next to the weight value.
- Start weighing. Verify the reading is "0". Place objects on the weighing platform to weigh. When the reading becomes stable, the stable indicator is displayed.

TARE
Tare can be used for eliminating the weight value of an empty container. Place an empty container on the scale and press [TARE/ZERO]. Then place the items to be weighed in the container. NOTE: When all weight is removed from the weighing tray, the tared value of a container will be displayed as a negative number. Press [TARE/ZERO] again to return the scale to zero.

CALIBRATION

Calibration may be required when the scale is first set up for use, or if the scale is moved to a different altitude or new location. This is necessary because the weight of a mass in one location is not necessarily the same in another location. Also, with time and use, mechanical deviations can occur.

How to calibrate: "you must have an accurate 20 kg weight or combination of weights in order to calibrate!"
1. From the off setting press & hold the [UNIT] button, then press the [ON/OFF] button until the display shows CAL and the AD value.
2. Press [UNIT] again, the display will show "-----" and the correct calibration weight will flash on the display.
3. Place the correct calibration weight on the platform. The calibration process is complete when the stable indicator is displayed.

FEATURES

Power Up Segment Test
When first turning the unit on, the scale will run a quick diagnostic and it will display a countdown. This display will remain for a few seconds and then reset to zero.

Overload Indicator
When the display shows "Err-0", this indicates an overload. Remove excessive load immediately.
Remember: you can permanently damage the scale and void your warranty by overloading it!

Negative Value
Any tared value will be displayed as a negative number once all weight is removed, press [TARE / ZERO] to re-zero the scale.

Aplicación de la pila:
a) Abra el compartimento de pila presionando el bloqueo.
b) Preste atención a la polaridad al introducir la pila.
c) Coloque la tapa de la pila.
d) Cuando el símbolo de la batería está lista para la operación de pila.
NO APLIQUE NINGUN TIPO DE FUERZA Y NO EMPLEE NINGUNA PRESION AL PLATILLO DE LA BASCULA.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Pesar
1. Pulse [ON/OFF] para encender el aparato. Mantenga el botón pulsado para apagar el aparato.
2. Pulse [UNIT] para seleccionar entre las unidades de peso kg, g, lb:oz, lb.

TARA
Tara se puede aplicar para borrar el peso de un platillo vacío. Ponga un recipiente vacío por encima de la báscula y pulse [TARE/ZERO]. Después, ponga los objetos a pesar en el platillo de la balanza.

ATENCIÓN: Si retira el peso completo del platillo, el peso vacío de un recipiente indicará un valor negativo. Pulse de nuevo [TARE/ZERO] para poner el display a cero

CALIBRACION
Por favor calibre la balanza si la usa por primera vez, si está exponiendo a altitudes diferentes o si la usa en otro lugar. Es necesario porque el peso de una cantidad en un lugar determinado no siempre es el mismo como en otro lugar. También puede ser que, a raíz de su uso, aparezcan fluctuaciones mecánicas.

Como calibrar: "necesita una pesa de 20kg o una combinación de pesas para calibrar."
1. Asegúrese que la báscula está apagada. Pulsada tecla [UNIT] y después pulse [ON/OFF] hasta que el display enseñe "CAL" y entonces un número aleatorio.
2. Pulse nuevamente [UNIT]. El display indica el peso de calibrar necesario.
3. Ponga el peso de calibrar cuidadosamente en la báscula. El proceso de calibrar está terminado si el display indica la indicación de la estabilidad. Apague la báscula.

DATOS CARACTERISTICOS

Conexión de todos los segmentos
Al encender la báscula, aparecen todos los segmentos del display. Esta imagen aparece durante aproximadamente 3 segundos y se pone otra vez a Cero.

Sobrecarga
En caso de sobrecarga de la capacidad, el display indica "Err-0". Remueva inmediatamente el peso. Quitada, la báscula siga trabajando normal. Tenga en cuenta que puede dañar la báscula permanentemente y así, podría caducar su derecho a garantía!

Valores negativos
En caso de quitar el peso del platillo de la báscula, el peso del recipiente vacío está indicando una cifra negativa pulsa [TARE] de nuevo para volver a Cero.

ULTRASHIP®-75



ESPAÑOL

Capacidad
35lb x 0.1oz / 16kg x 2g

Muchas gracias por su decisión de comprar nuestra báscula digital My Weigh® Ultra Slim®-75. Por favor lea atentamente todas las instrucciones de uso. Aquí se trata de un aparato de precisión. En caso de un tratamiento normal y cuidadoso, esta báscula supuestamente trabajará fiablemente y durante de muchos años. Encontrará más informaciones en nuestra página web www.myweigh.com.

No excede nunca la capacidad máxima de la báscula. Aunque la Ultra Slim®-75 está construida muy sólidamente y tanga una protección de sobrecarga, se pueden causar daños constantemente con una sobrecarga. No trabaje con calor o frío extremo a larga duración. Un modo de operar óptimo será garantizado si la báscula se opera a temperatura ambiente. Mantenga un ambiente limpio. Polvo, suciedad, vibración, estrés de arranque/caída y otros efectos ajenos deteriorados pueden afectar negativamente a fiabilidad y exactitud de la báscula.

Aplique un manejo meticuloso. Ponga todos los objetos de pesar con precaución al platillo de la báscula. Evite sin falta cualquier tipo de concusiones, derrumbes y otros choques. Básculas pertenecen a aparatos de medición sensibles y, en comparación con teléfonos móviles, disponen de sensores extremamente sensibles con los que se puede estimar el peso de un objeto. En caso de que la báscula caiga o choque contra algún lado, estos sensores perdien este „impacto" y pueden ser debido considerablemente. Este es el caso de todas las básculas digitales. Nuestro consejo: Intente las básculas lo más seguro posible para evitar todo tipo de choques y derrumbes. Sin embargo, no tenemos ninguna posibilidad de garantizar al 100% la protección de sobrecarga del transformto o el daño del sensor. En caso de que no use la báscula adecuadamente o no siga las instrucciones manuales, su derecho a garantía puede caducar. Si es posible, mantenga la báscula a temperatura ambiente que lo menos una hora antes de manejarla. Guardar un tiempo suficiente de calentamiento. Equipo: unos 30-60 minutos antes de la calibración para que los elementos internos puedan estabilizarse antes del procedimiento de pesaje.

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Estamos totalmente comprometidos a reducir nuestro impacto en el medio ambiente y mejorar la calidad que le ofrecemos. Esta báscula viene con un adaptador. Adaptador gratuito: un valor significativo se ha tomado para que tanto usted que nuestros gastemos menos baterías desechadas en un año aso. Este cambio ahorrará millones de baterías de ser desechadas y de contaminar nuestro planeta.

Adaptador
La báscula puede ser alimentada con un adaptador DC 9V 300mA incluido. Use por favor solo el adaptador adecuado para esta báscula, un adaptador inadecuado puede causar daños de la báscula y ser la causa de un incendio. El uso de un adaptador inadecuado anula su garantía.

Baterías
Convenzase así de adaptador incluido a la báscula para evitar el uso de las baterías. No obstante todos nuestros básculas pueden ser usados con baterías para que puedan ser usadas en cualquier sitio.

Pilas vacías son la causa principal de malfuncionamientos o averías innecesarios. Examinamos todas las básculas que son devueltas por las usuarios fiables. Aqua se calcula que a causa de baterías dañadas innecesarias, aprox. Por favor contribuyenos también a ahorrar pilas en caso de un malfuncionamiento o si ya no se enciende la báscula. Por favor controle también las contactos. Si estas están deformadas no hacen contacto con la pila, esto también podría causar un malfuncionamiento de la báscula.

Auto Off / Backlight Setting
An auto shut off feature is provided to conserve battery power. The scale will automatically turn off after 90 seconds of inactivity.

To turn off or the auto off & backlight follow these instructions.
1. Press and hold [TARE/ZERO] and power on the scale with [ON/OFF], then release both keys.
2. The display will show A_ON (Auto off enabled) or A_OFF (Auto off disabled). Press [TARE/ZERO] to toggle and [UNIT] to confirm.
3. Press [UNIT], the display will show L_ON (backlight enabled) or L_OFF (backlight disabled). Press [TARE/ZERO] to toggle.
4. Turn the scale off to confirm your settings.

Hold
Press the [HOLD] to hold current weight reading, press [HOLD] again to cancel.

TARE
Tare can be used for eliminating the weight value of an empty container. Place an empty container on the scale and press [TARE/ZERO]. Then place the items to be weighed in the container. NOTE: When all weight is removed from the weighing tray, the tared value of a container will be displayed as a negative number. Press [TARE/ZERO] again to return the scale to zero.

REMOVABLE DISPLAY CAPTURE



1- Push the release button on the bottom of the scale

2- As you push the release button. Lift the display up and away

3- The the display is separated and ready to use

SPECIFICATIONS	
Units	kg, g, lbs:oz, lb, oz
Auto OFF	90 seconds
Scale dimension	225mmx 208mmx 70mm
Tray dimension	200 mmx 158 mm
Scale weight	1145 g
Operating temperature	Optimum 10-40 °C (50-104°F)
Power Source	4 x C Batteries - Adaptor 9V 300ma
Tare Range	Up to scales maximum capacity

DISPLAY SYMBOLS	
HOLD	Hold Indicator
	Stability Indicator
	Scale to TARE / ZERO mode
Lo	Low Battery
Error	Overload



www.myweigh.com CE

Déconnexion automatique / Éclairage
La balance dispose d'une déconnexion automatique pour conserver la performance des batteries. L'appareil s'éteint automatiquement après 90secondes d'inactivité.

1. Maintenir appuyé [TARE/ZERO] et allumez la balance en appuyant sur [ON/OFF]. Lâchez les deux touches.
2. L'écran affiche A_ON (déconnexion automatique est allumée) ou (déconnexion automatique est éteinte). Appuyez sur [TARE/ZERO] pour sélectionner entre les ajustages et [UNIT] pour confirmer votre sélection.
3. Appuyez nouvellement sur [UNIT]. L'écran affiche L_ON (éclairage est allumé) ou L_OFF (éclairage est éteinte). Appuyez sur [TARE/ZERO] pour sélectionner entre les ajustages et éteignez la balance pour confirmer votre sélection.

Hold
Appuyez sur [HOLD] pour maintenir le poids, appuyez de nouveau sur [HOLD] pour cancéler.

UTILISATION DE L'ECRAN DETACHABLE

1- Presse le bouton de déblocage au-dessous de la balance.

2- Pendant que vous pressez le bouton de déblocage, monter l'écran et l'approcher de vous.

3- L'écran est maintenant séparé et prêt à être utilisé.

SPECIFICATIONS	
Unités	kg, g, lbs:oz, lb, oz
Déconnexion automatique	90 secondes
Dimensions de la balance	225mmx 208mmx 70mm
Dimensions du plateau	200 mmx 158 mm
Poids net	1145 g
Température d'utilisation	Optimum 10-40 °C (50-104°F)
Source d'énergie	4 piles C - DC Adaptateur 9V 300ma
Tare Range	Echelle de la capacité discount maximale

SYMBOLES DE L'ECRAN	
HOLD	Indicateur Hold
	affichage arrêté en mode
	balance/remise mode ZERO
Lo	piles faibles
Error	Surcharge

www.myweigh.com CE

Installer les piles:
a) Retirer le couvercle des piles en le faisant glisser dans la direction de la flèche.
b) Placer les piles dans le compartiment alignées dans les sens indiqué.
c) Replacerle couvercle et le verrouiller.
d) Lubrifiance est maintenant prête à être utilisée.
NE PAS USER D'UNE FORCE EXCESSIVE ET NE PAS APPUYER SUR LE PLATEAU DE PESEE!

MODE D'EMPLOI

Procédures de pesage
- Pressez [Marche / ON/OFF], l'écran affichera "0.00". Si apparaît est allumé, la balance compte à rebours pour quelques secondes et après l'écran affiche "0".
- Sélectionner l'unité du poids par [UNIT]. Appuyer sur [UNIT] pour sélectionner l'unité du poids kg, g, lb:oz, lb, oz. Si vous avez choisi l'unité, l'écran affiche l'unité sélectionnée à côté de la valeur poids.

Tara
Tare peut être utilisé pour éliminer le poids d'un contenant vide. Placez le contenant vide sur la balance puis pressez [TARE/ZERO]. Placez ensuite les objets à peser dans le contenant.
NOTE: Lorsque tout les objets sont retirés du plateau de pesée, la valeur de tare du contenant sera affichée en valeurs négatives. Appuyez sur [TARE/ZERO] de nouveau pour retourner la balance à zéro.

CALIBRATION

S'il vous plait calibrer la balance si vous l'utilisez pour la première fois, si la balance est exposée aux déniveles ou si vous utilisez la balance dans un autre endroit. C'est nécessaire parce que le poids d'une quantité dans un endroit déterminé n'est pas toujours le même dans un autre endroit. C'est aussi possible qu'il apparaîtront des déviations mécaniques de temps en temps.

Comment calibrer: "vous avez besoin d'un poids de 20kg ou d'une combinaison des poids pour calibrer la balance!"
1. Assurez que la balance est éteinte. Maintenir appuyer la touche [UNIT] et appuyer sur [ON/OFF] jusqu'à ce que l'écran affiche "CAL" et après un nombre aléatoire.
2. Appuyer de nouveau sur [UNIT]. L'écran affiche le poids de calibrage nécessaire.
3. Placer le poids de calibrage approprié sur la balance. Le processus de calibrage est terminé si l'écran affiche l'indication de la stabilité. Eteignez la balance.

SPECIFICITES

Test de Segments de Demarrage
Si vous avez allumé la balance, tous les segments de l'écran LED vont apparaître. Cette affichage va se maintenir pendant environ 3 secondes puis se remettre à zero. La fonction de l'affichage pourrait aussi changer pendant le temps et montrer un écran vide avant que "0.0" apparaîtra.

Surcharge
Lorsqu'une charge excédant la capacité est appliquée, "Err-0" va alors apparaître. Retirer l'excès de charge immédiatement. La balance retournera en mode de pesée normal. ATTENTION: En surchargeant la balance vous pouvez endommager de manière permanente et annuler votre garantie.

Valeurs négatives
La valeur de tare va être affichée avec des chiffres négatifs lorsque tous les objets sont retirés du plateau de pesée. Pressez [TARE] ou bien redémarrer la balance pour revenir à zéro.

Auto Off / Rétroéclairage/Mise en veille
Du Wage verfügt über eine automatische Abschaltung, um die Batterielebzeitung zu erhalten. Das Gerät schaltet sich automatisch nach ca. 90 Sekunden ab, wenn es nicht benötigt wird.

1. Halten Sie [TARE/ZERO] gedrückt und schalten Sie die Waage mittels [ON/OFF] an. Lassen Sie nun beide Tasten wieder los.
2. Im Display erscheint A_ON (Auto Off eingeschaltet) oder A_OFF (Auto Off ausgeschaltet). Drücken Sie [TARE/ZERO] um zwischen den Einstellungen auszuwählen und [UNIT] um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Drücken Sie erneut [UNIT]. Im Display erscheint L_ON (Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet) oder L_OFF (Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet). Drücken Sie [TARE/ZERO] um zwischen den Einstellungen auszuwählen und schalten Sie die Waage aus um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hold-Funktion
Durch drücken der Taste [HOLD] wird das aktuelle Gewicht im Display "eingefroren".

ABNEHMBARES DISPLAY



1- Betätigen Sie den Entriegelungknopf an der Unterseite der Waage.



2- Während Sie den Entriegelungs-knopf betätigen, ziehen Sie das Display nach oed zu sich heraus.

3- Das Display ist nun einsatzbereit.

SPECIFITÄTEN	
Gewichtseinheiten	kg, g, lbs:oz, lb, oz
Automatische Abschaltung	90 Sekunden
Abmessung der Waage	225mmx 208mmx 70mm
Abmessung der Wägeplatte	200 mmx 158 mm
Gewicht der Waage	1145 g
Betriebstemperatur	Optimal 10-40 °C (50-104°F)
Stromversorgung	4 x C Batterien - Netzteil 9V 300mA
Tara-Bereich	Gesamter Wiegebereich der Waage

DISPLAY SYMBOLE	
HOLD	Hold-Indikator
	Stabilitätsindikator
	Nullstellung
Lo	Batteriewechselmeldung
Error	Überlastung



www.myweigh.com CE

Installation des piles:
a) Ouvrez le compartiment de pile présionnant et bloquez.
b) Prestez attention à la polarité lors de l'insertion de pile.
c) Colisque la tapa de la pila.
d) Cuando el símbolo de la batería está lista para la operación de pila.
NO APLIQUE NINGUN TIPO DE FUERZA Y NO EMPLEE NINGUNA PRESION AL PLATILLO DE LA BASCULA.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Pesar
1. Pulse [ON/OFF] para encender el aparato. Mantenga el botón pulsado para apagar el aparato.
2. Pulse [UNIT] para seleccionar entre las unidades de peso kg, g, lb:oz, lb.

TARA
Tara se puede aplicar para borrar el peso de un platillo vacío. Ponga un recipiente vacío por encima de la báscula y pulse [TARE/ZERO]. Después, ponga los objetos a pesar en el platillo de la balanza.

ATENCIÓN: Si retira el peso completo del platillo, el peso vacío de un recipiente indicará un valor negativo. Pulse de nuevo [TARE/ZERO] para poner el display a cero

CALIBRACION
Por favor calibre la balanza si la usa por primera vez, si está exponiendo a altitudes diferentes o si la usa en otro lugar. Es necesario porque el peso de una cantidad en un lugar determinado no siempre es el mismo como en otro lugar. También puede ser que, a raíz de su uso, aparezcan fluctuaciones mecánicas.

Como calibrar: "necesita una pesa de 20kg o una combinación de pesas para calibrar."
1. Asegúrese que la báscula está apagada. Pulsada tecla [UNIT] y después pulse [ON/OFF] hasta que el display enseñe "CAL" y entonces un número aleatorio.
2. Pulse nuevamente [UNIT]. El display indica el peso de calibrar necesario.
3. Ponga el peso de calibrar cuidadosamente en la báscula. El proceso de calibrar está terminado si el display indica la indicación de la estabilidad. Apague la báscula.

DATOS CARACTERISTICOS

Conexión de todos los segmentos
Al encender la báscula, aparecen todos los segmentos del display. Esta imagen aparece durante aproximadamente 3 segundos y se pone otra vez a Cero.

Sobrecarga
En caso de sobrecarga de la capacidad, el display indica "Err-0". Remueva inmediatamente el peso. Quitada, la báscula siga trabajando normal. Tenga en cuenta que puede dañar la báscula permanentemente y así, podría caducar su derecho a garantía!

Valores negativos
En caso de quitar el peso del platillo de la báscula, el peso del recipiente vacío está indicando una cifra negativa pulsa [TARE] de nuevo para volver a Cero.

ULTRASHIP®-75

FRANÇAIS

Capacités
75lb x 0.2oz / 34kg x 5g

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de la balance électronique My Weight® Ultra Slim®-75. Veuillez lire les instructions ci-dessous attentivement avant utilisation. Cette balance électronique est un instrument de précision. Avec une utilisation normale cette balance pourra des années de service fiable. Vous pouvez de trouver plusieurs informations sur notre page internet www.myweigh.com

Ne jamais charger la balance avec plus que la capacité maximale indiquée. Bien que la My Weight® Ultra Slim®-75 soit concue pour être particulièrement robuste avec une protection de surcharge intégrée, une surcharge répétée endommagera définitivement le capteur de pesage.

Au froid extrême, votre balance fonctionnera mieux à température ambiante normale. Toujours laisser au moins une heure pour s'acclimater à la température ambiante de la pièce avant de l'utiliser. La conserver dans un endroit propre. Poussière, saleté, humidité, vibrations, courants d'air et poussiéreux et autres équipements électroniques peuvent avoir des effets néfastes sur la fiabilité et la précision de la balance. Manipulez avec précaution. Déposez délicatement les objets à peser sur la plateforme. Bien que cette balance soit concue pour être durable, évitez au maximum de la traiter brusquement car cela pourrait endommager définitivement le capteur interne. Evitez de secouer, laisser tomber ou bien de choquer la balance. Ceci est un instrument de précision et doit être manipulé avec une précaution extrême. Nous l'avons concu pour maximiser sa résistance aux chocs et chutes, mais il n'est pas possible de la protéger à 100% contre les dommages aux capteurs. Ne pas respecter ces instructions annule la garantie.

Donnez à la balance l'occasion de s'ajuster à la température ambiante normal avant l'usage. Attendre 30-60 secondes pour que les composantes intérieurs puissent se stabiliser.

SOURCE DE COURANT

Nous voulons réduire l'impact l'environnement et augmenter la valeur que nous leur offrons. La balance est livrée avec un adaptateur. Cette valeur significative est prenaitement. Nous tenons compte du fait que vous et nous gaspillons moins de piles, profitez à jouer unique. Ce changement unique diminue que des millions de batteries ne soient jetées et polluent notre planète.

AC Adaptateur
La balance peut être utilisée avec l'adaptateur fourni - DC 9V 300mA. S'il vous plaît utilisez seulement avec le correct adaptateur pour la balance. Un mauvais adaptateur peut endommager la balance et provoquer un incendie ou des blessures. L'utilisation d'un adaptateur secteur incorrect annulera également votre garantie.

Piles
Nous vous recommandons d'utiliser l'adaptateur fourni avec votre balance pour éviter d'utiliser des piles. Cependant, toutes nos balances peuvent être alimentées par piles pour vous permettre de l'emporter partout. Piles faibles et mauvaises connections des piles sont les causes premières de malfonction ou imprécision! Nous testons tout les retours de balances de clients. 60% des retours de clients sont des problèmes liés aux piles. Cela semble ridicule mais c'est la réalité! Une balance fonctionnera lentement ou sera imprécise si les piles sont faibles. Veuillez remplacer les piles souvent et veillez à utiliser des piles de bonne qualité. Si votre balance ne s'allume pas alors que de bonnes piles sont installées, cela est souvent dû à une mauvaise connexion avec les piles. Les connecteurs des piles sont faits de métal, ils tiennent qu'ils soient correctement en contact avec les piles pour que la balance s'allume. Il est possible d'utiliser un clip à papier pour plier légèrement le connecteur de pile qui offre une meilleure connexion. Toujours quand certaines piles de mauvaise qualité ont été remplacées, parfaitement distinctives en retrait. Par conséquent les connecteurs peuvent entrer en contact avec le plastique des des piles au lieu des terminaux.

Auto Off / Hintergrundbeleuchtung
Die Waage verfügt über eine automatische Abschaltung, um die Batterielebzeitung zu erhalten. Das Gerät schaltet sich automatisch nach ca. 90 Sekunden ab, wenn es nicht benötigt wird.

1. Halten Sie [TARE/ZERO] gedrückt und schalten Sie die Waage mittels [ON/OFF] an. Lassen Sie nun beide Tasten wieder los.
2. Im Display erscheint A_ON (Auto Off eingeschaltet) oder A_OFF (Auto Off ausgeschaltet). Drücken Sie [TARE/ZERO] um zwischen den Einstellungen auszuwählen und [UNIT] um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Drücken Sie erneut [UNIT]. Im Display erscheint L_ON (Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet) oder L_OFF (Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet). Drücken Sie [TARE/ZERO] um zwischen den Einstellungen auszuwählen und schalten Sie die Waage aus um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hold-Funktion
Durch drücken der Taste [HOLD] wird das aktuelle Gewicht im Display "eingefroren".

Einsatz der Batterie:
a) Öffnen Sie das Batteriefach durch Drücken der Verriegelung.
b) Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polarität.
c) Setzen Sie das Batteriefachdeckel ab.
d) Die Waage ist nun für den Batteriebetrieb bereit.
GEWALT SIE NICHT MIT GEWALT VOR UND ÜBEN SIE KEINEN DRUCK AUF DIE WAAGSCHALE AUS.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wiegen
1. Drücken Sie [ON/OFF] um das Gerät einzuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
2. Drücken Sie [UNIT], um zwischen den Gewichtseinheiten kg, g, lb:oz, lb, oz auszuwählen.

Tara
Tara kann verwendet werden, um das Gewicht einer leeren Wiegschale zu löschen. Stellen Sie einen leeren Behälter auf die Waage und drücken Sie [TARE/ZERO]. Anschließend legen Sie die zu wiegenden Gegenstände in die Wiegschale.
NOTE: Wenn das gesamte Gewicht von der Wiegeplatte entfernt wurde, wird das zuvorgewichtete Gewicht des Behälters als negative Zahl angezeigt. Drücken Sie [TARE/ZERO] erneut, um die Anzeige auf Null zurückzusetzen.

KALIBRIERUNG

Die Waage sollte kalibriert werden, wenn sie zum ersten Mal benutzt wird, oder wenn die Waage unterschiedlichen Höhenmetern ausgesetzt ist. Eine Kalibrierung ist erforderlich, da das Gewicht einer Menge an einem bestimmten Ort nicht das gleiche sein muss wie an einem anderen Ort. Außerdem können mit der Zeit mechanische Abweichungen entstehen.

Kalibrierung: "Sie benötigen ein 20kg Gewicht oder eine Kombination mehrerer Gewichte um die Waage zu kalibrieren.
1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Halten Sie die Taste [UNIT] gedrückt und drücken Sie [ON/OFF] bis im Display "CAL" und dann eine Zufallszahl erscheint.
2. Drücken Sie erneut [UNIT]. Im Display erscheint das erforderliche Kalibrierungsgewicht.
3. Legen Sie das Kalibrierungsgewicht vorsichtig auf die Wiegeplatte. Die Kalibrierungsprozess ist abgeschlossen sobald im Display die Stabilitätsanzeige erscheint.

KENNDATEN

Systemcheck
Einschalten aller Segmente: Wenn das Gerät eingeschaltet wird, werden alle Segmente des Displays angezeigt. Diese Anzeige erscheint ca. 3 Sekunden und stellt sich dann auf Null zurück. In dieser Zeit kann die Anzeige schwächer werden und der Blitzschirm kann einen Moment lang schwarz werden, bevor 0.0erscheint.

Überlastung
Bei Überschreitung der Kapazität zeigt das Display "Err-0" an. Entfernen Sie unverzüglich das Gewicht. Möglicherweise arbeitet dann das Gerät normal weiter. Bedenken Sie, dass Sie die Waage dauerhaft beschädigen können und durch Überlastung Ihr Garantieanspruch erlischt!

Negative Werte
Wenn das Gewicht von der Waagschale entfernt wurde, wird das Lastgewicht eines Behälters als negative Zahl angezeigt. Drücken Sie [TARE / ZERO] erneut, um die Anzeige auf Null zurückzusetzen.